کیسے بنایا جائے۔

ایک مائیکرو کمپاؤنڈ لیور بریکیٹ پریس حصوں کی فہرست، نوٹس، ڈرائنگ اور اسمبلی شمالی امریکہ کی لکڑی کے سائز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 12انچ 3% xانچ 38)ملی میٹر 89 xملی میٹر)

انگریزی اور میٹرک طول و عرض

یہ چھوٹا سا پریس ایک خاندان کے استعمال، کلاس روم کے مظاہروں، یا ایک چھوٹے سے گاؤں کے آپریشن کے لیے اچھی طرح سے کام کرتا ہے جس میں چھوٹے نقش، کم لاگت، اور ہینڈ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے تعمیر کیا جاتا ہے۔

پریس کی تعمیر کی لاگت کم ہے (تقریباً 18.00امریکی ڈالر)، ہینڈ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے اسے بنانا آسان ہے، وزن 26پاؤنڈ 12)کلوگرام) ہلکا ہے اور اعلیٰ معیار کی بریکٹ (عام طور پر زیادہ) بنانے کے لیے ضرورت سے زیادہ قوت پیدا کر سکتا ہے۔ 4,000پاؤنڈ یا 1,800کلوگرام سے زیادہ)۔

استعمال شدہ مولڈ کی قسم کے لحاظ سے دس منٹ میں تقریباً بارہ کی شرح سے بریکیٹس تیار کی جا سکتی ہیں۔





تعارف

ڈیزائن:

مائیکرو کمپاؤنڈ لیور پریس کو ترقی پذیر ممالک میں استعمال کے لیے ڈیزائن اور بہتر بنایا گیا ہے جہاں یہ ضروری ہے کہ کم لاگت والے مقامی تعمیراتی مواد سے تعمیر میں آسانی پر غور کیا جائے۔ لکڑی آسانی سے مطمئن ہو جاتی ہے۔

دونوں ضروریات جبکہ دھات کو اعلیٰ مہارت کی سطح کی ضرورت ہو سکتی ہے، محدود فراہمی میں ہو، یا مقابلے کے لحاظ سے لاگت ممنوع ہو۔ پریس کو پاور ٹولز یا ہینڈ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم مہارت کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے۔

پریس ایک اعلیٰ معیار کی بایوماس بریکیٹ بنانے کے لیے درکار قوت سے کہیں زیادہ قوت پیدا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ہینڈل پر 70پاؤنڈ 32)کلوگرام) قوت کے ساتھ، بریکٹ پر موجود قوت 4انچ 100)ملی میٹر)

اختتامی محور نقطہ سے، (1,800kg) الکی ایک عام بایوماس دبانے کی ضرورت پر مبنی

/.2ni(65 kg/ 2nilb) قوت، (25 mm) قوت، (-inch (25 mm) اسوراخ کے ساتھ (75 mm)-4,بریکٹ پر مطلوبہ دباؤ

900پونڈ (400)کلوگرام) ہوگا۔ بغیر سوراخ کے 4انچ 100)ملی میٹر) مربع بریکٹ کے لیے تقریباً 2,300پونڈ 1,040)کلوگرام) کی ضرورت ہوتی ہے۔

بغیر سوراخ کے 🛭 انچ 150)ملی میٹر) قطر کے بریکیٹ کے لیے تقریباً (4,800kg) lb. (1,800kgقوت درکار ہوتی ہے۔ پریس آسانی سے ان طاقت کی ضروریات سے تجاوز کر سکتا ہے۔

پریس کے دو ورژن مختلف مہارت کی سطحوں اور تعمیراتی طریقوں کو پورا کرنے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں۔

دونوں ورژن کو سپورٹ کے لیے بریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ورژن اصل تسمہ کا استعمال کرتا ہے جب کہ دوسرا ورژن نشانوں سے بریسنگ کو پورا کرتا ہے۔ منحنی خطوط وحدانی ورژن بنانا آسان ہے جبکہ نشان والا ورژن تسمہ کو ختم کرتا ہے لیکن اس کے لیے اعلیٰ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دونوں ورژن مساوی مقدار میں پریس فورس بنا سکتے ہیں، ایک ہی مقدار میں لکڑی کا استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی 6کپاؤنڈ 12)کلوگرام) کا وزن، اور اسی کی قیمت (18.00\$)ہو سکتی ہے۔ دونوں تین، '8استعمال کرتے ہیں

2,440)ملی میٹر) معیاری طول و عرض والی لکڑی کے لمبے حصے ½اانچ ½3 Xانچ 88ملی میٹر 89 xملی میٹر) علاوہ معیاری جہت والے ہارڈ ویئر۔ ہم منحنی خطوط وحدانی ورژن کی تجویز کرتے ہیں کیونکہ اس میں کم سے کم مہارت کی سطح کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ غیر معمولی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔

لکڑی کی قسم: نرم لکڑی دونوں ورژن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، تاہم، اگر دستیاب ہو، تو ہم پائیداری بڑھانے کے لیے بائی پریشر لیور بازو (پارٹ سی) کے لیے سخت لکڑی کا مشورہ دیتے ہیں۔ سی، ای، جی اور ایچ کے حصوں کے لیے سیدھے دانے والی لکڑی کا انتخاب کریں اور کوئی گرہ نہ ہو۔

پانی سے بچنے والی کوٹنگ، اگر دستیاب ہو تو، پولی یوریتھین، پینٹ، پتلا موٹر آئل، یا جو کچھ بھی مقامی علاقہ فراہم کر سکتا ہے لگائیں۔ غیر استعمال کے ادوار کے دوران خشک اور دھوپ سے پاک جگہ پر اسٹور کریں۔

بولٹ اور گری دار میوے: دنیا کے تمام مقامات پر بولٹ اور گری دار میوے کی فراہمی تیار نہیں ہے۔ پچھلے بلڈرز کو دھاتی پائپ یا دھاتی سلاخوں کا استعمال کرتے ہوئے اچھی کامیابی ملی ہے جو رول پن یا یہاں تک کہ کیلوں سے جڑی ہوئی ہیں۔

ترامیم: بائیو ماس مرکب کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو محفوظ اور ری سائیکل کرنا کئی طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر پریس کے نیچے کلیئرنس آپ کے کنٹینر کے لیے ناکافی ہے تو ٹانگوں کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں،

B & Aبیس Dکے نیچے ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پریس کو آگے جھکانا چاہیں جس سے پانی آخر تک اور ٹرے میں نکل جائے۔ بیس میں گرووز اس نکاسی میں مدد کر سکتے ہیں۔ وزن اور لکڑی کے استعمال میں تجویز کردہ کمی کے لیے مرحلہ 15دیکھیں۔


بریکٹ مولڈز: پریس کی کمپریشن رینج -½12انچ 300)ملی میٹر) سے ½7انچ 190)ملی میٹر) تک ہوتی ہے اور اسے بائیو ماس، بائیو چار یا چارکول فائن سے بنی بریقیٹس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پریس کے لیے موزوں مولڈ ڈیزائن کی وسیع اقسام کے لیے دستاویز "بایوماس بریکٹ مولڈز کیسے بنائیں "دیکھیں۔

لاگت: ہوم ڈپو، مارچ 2012، USAسے خریدے گئے مواد پر مبنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس پریس کی تعمیر کے بارے میں سوالات ہیں، تو براہ کرم نیچے دی گئی ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔

نوٹ: برائے نام طول و عرض (inch (38 mm x 89 mm- 1½-inch x 3½-inch) ہوں کارکردگی کی خصوصیات ان معیاری جہتوں پر مبنی ہیں۔ بلڈر کو اس کے مطابق منصوبے کے طول و عرض کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے تاکہ اس ملک میں پائی جانے والی لکڑی کی تلافی کی جاسکے جہاں پریس بنایا جارہا ہے۔ لکڑی کے سائز 40ملی میٹر 100 xملی میٹر پر مبنی پریس ورژن بھی ہے۔ آپ ویب سائٹ سے منصوبے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔


مائیکرو کمپاؤنڈ لیور پریس (بریس ورژن)



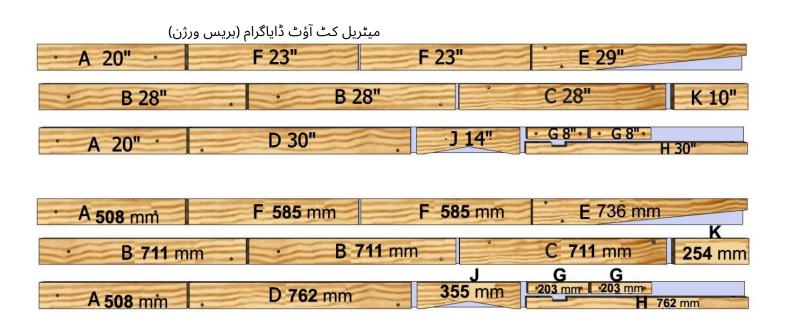

		PART PCSکی لہ	اسٹاک کا سائز		
	بانی	SPART PCS	الساق ف لسام		تفصیل تفصیلات کے لیے اور سوراخ کے مقامات کے لیے ڈرائنگ دیکھیں
دا	2	20انچ	1½" X 3½"	اگلی ٹانگیں	"3/8سوراخ، "½ 2اوپر سے اور "4نيچے سے، اسٹاک پر مرکوز۔
		508ملی میٹر	38ملی میٹر 89 xملی میٹر		10ملی میٹر سوراخ، اوپر سے 65ملی میٹر اور نیچے سے 100ملی میٹر ، اسٹاک پر مرکز
بی	2	28"	1½" X 3½"		"3/8سوراخ، "4نیچے سے، اسٹاک پر مرکز اور "2اوپر سے، "¾سامنے کے چہرے سے۔
		711ملی میٹر	38ملی میٹر 89 ×ملی میٹر	پچھلى ٹانگيں۔	10ملی میٹر سوراخ، نیچے سے 100ملی میٹر ، اسٹاک پر مرکز اور اوپر سے 50ملی میٹر ، سامنے کے چہرے سے 20ملی میٹر ۔
سي	1	28"	1½" X 3½"		"3/8سوراخ، "3بائیں طرف سے اور "¾ 1دائیں طرف سے، "½اوپر سے۔ اگر دستیاب ہو تو سخت لکڑی استعمال کر سکتے ہیں۔
		711ملی میٹر	38ملى ميٹر 89 xملى ميٹر	ليور بازو	0 ملی میٹر سوراخ، بائیں طرف سے 75ملی میٹر اور دائیں طرف سے 45ملی میٹر ، اوپر سے 13ملی میٹر ۔
ڈی	1	30"	1½" X 3½"	بیس بیم	"3/8سوراخ، "¾ 1ہر ایک سے، "½نیچے سے۔
ري		762ملی میٹر	38ملی میٹر 89 xملی میٹر	(0	10ملی میٹر سوراخ، ہر ایک سے 45ملی میٹر ، نیجے سے 13ملی میٹر ۔
ای	1	29"	1½" X 3½"	بينڈل	"3/8سوراخ، "¾ 1ہائیں سے، "½اوپر سے اور "4ہائیں سے، "½نیچے سے۔ "9سے شروع ہونے والے "½1تک ٹیپر
		736ملی میٹر	38ملی میٹر 89 xملی میٹر		10ملی میٹر سوراخ، بائیں سے 45ملی میٹر ، اوپر سے 13ملی میٹر اور 100
		037سی میبر			بائیں سے ملی میٹر ، نیچے سے 13ملی میٹر ۔ ٹیپر 38ملی میٹر تک 228ملے، میٹر سے شروع ہوتا ہے۔
	2	23"	1½" X 3½"		بیم سائیڈز کو ناخن یا پیچ سے باندھیں۔
		585ملی میٹر	38ملی میٹر 89 ×ملی میٹر		بیم سنیدر کو ۵حل یا پینچ سے بادھیں۔
جی)	8"	1½" X 1½"	اسلحہ	"3/8سوراخ، "1ہر سرے سے اسٹاک پر مرکوز۔ پینیٹ انام کے خلاف پر انام کے بہاتھ نے پ
	2	203ملى ميٹر	38ملی میٹر 38 xملی میٹر		پوزیشن اناج کے خلاف ہو، اناج کے ساتھ نہیں۔
Sel	1	7.1.0		تسمہ	10ملے, میٹر سوراخ، ہر ایک سرے سے 25ملی میٹر اسٹاک پر مرکز۔ دو "3/8سوراخ، "¾ 26مرکز سے درمیان، "5/8 اہر ایک سرے سے اسٹاک پر مرکز۔ نشان "2 ۔ ٹا "کاگیا۔
		30"	1½" X 1½"		"2چوڑا، "½گہرا، اختتام سے "½3شروع ہوتا ہے ۔ اگر کیریج بولٹ استعمال کیے جائیں تو نشان "¼گہرا ہو سکتا ہے۔
		762ملی میٹر	38ملی میٹر 38 xملی میٹر		ستت ہے۔ دو 10ملی میٹر سوراخ، 680ملی میٹر مرکز سے مرکز، 40ملی میٹر اسٹاک پر مرکوز ہر سرے سے۔ نوچ 50ملی میٹر چوڑا، 13ملی میٹر گہرا، اختتام سے 90ملی میٹر شروع ہوتا ہے ۔ اگر کیریج بولٹ استعمال کیے جائیں تو نشان 6ملی میٹر گہرا ہو سکتا
_	1	14"	1½" X 3½"	پاؤں	ہے۔ نشان ہر سرے سے "1سے شروع ہو <mark>تا</mark> ہے، "1گہرا
ی		355ملی میٹر	38ملی میٹر 89 ×ملی میٹر	094	نشان ہر سرے سے 25ملی میٹر شروع ہوتا ہے، 25ملی میٹر گہرا
کے	1	"10 254ملى ميٹر	" 1½" X 3½" 38ملى ميٹر 89 xملى ميٹر	پاؤں	استحكام پاؤں (اختيارى)
		5½	3/8"	بیکس بولٹ	"½7 x "3/8بیکس یا کیریج بولٹ/نٹ (بلڈرز کی پسند)
	4	140ملی میٹر	10ملی میٹر		10ملی میٹر 140 xملی میٹر ہیکس یا کیریج ب ولٹ/نٹ (بلڈ رز انتخاب)
	2	6½	3/8"		۔۔ "½6 x 8/ایککس یا کیریج بولٹ/نٹ (بلڈرز کی پسند) ہو سکتا ہے کچھ مقامات پر ''46ہیکس بولٹ د س تیاب نہ ہو۔
		072	ہیکس بولٹ	لیکن ایک "½6 <mark>کیری</mark> ج بولٹ دستیاب ہو سکتا ہے۔	
		165ملی میٹر	10ملی میٹر		10ملی میٹر 165 xملی میٹر ہیکس یا کیریج بولٹ/نٹ (بلڈرز' انتخاب)
	20		3/8" 10ملى ميٹر	واشر	ہر حرکت پذیر جوائنٹ کے لیے چار واشر استعمال کریں۔ (اندر اور باہر)
	12	2½" 64ملى ميٹر	#10		شہتیر کے اطراف کو باندھنے کے لیے فاسٹنر لکڑی کے پیچ، "½ 2لمبا، 64ملی میٹر

سوراخ کے مقامات (بریس ورژن)

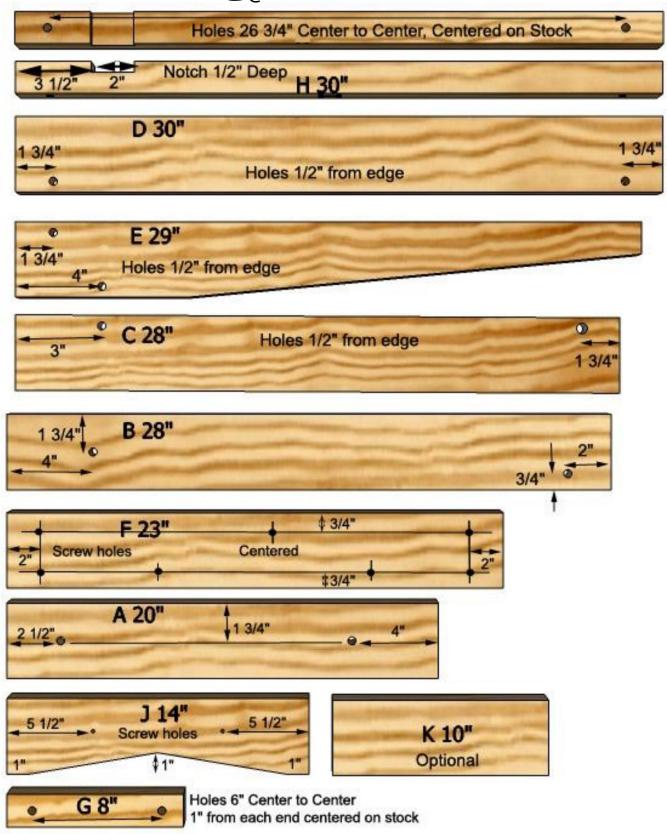

تعمیر اور اسمبلی (بریس ورژن)

.1اگر ممکن ہو تو سیدھا اناج اور چند گرہوں والی لکڑی کا انتخاب کریں۔ اگر سخت لکڑی بہت زیادہ اور سستی ہے تو حصہ Cکے لیے سخت لکڑی کا استعمال کریں، ورنہ نرم لکڑی ٹھیک رہے گی۔

۔2لکڑی کے موثر استعمال کے لیے کٹ آؤٹ ڈایاگرام کا استعمال کرتے ہوئے پرزوں کی فہرست کے مطابق مواد کاٹیں۔


.3کرچوں کو ہٹانے کے لیے ریت اور ہموار کنارے۔

10) "4.8 .4ملی میٹر) بولٹ کے سوراخوں کو ہر طول و عرض والے حصوں کے خاکے میں ڈرل کریں۔

.5حصوں Aاور Bکے نچلے حصے میں سوراخ نیچے سے 100) "4ملی میٹر) ہیں اور اسٹاک پر مرکز ہیں۔ . حصہ Aمیں ایک سوراخ کو درست طریقے سے ڈرل کریں اور دوسرے Aاور دو Bکو ڈرل کرنے کے لیے اسے گائیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ ضرورت کے مطابق کلیمپ کریں۔




.6پارٹ جی کو دوسرے کے لیے گائیڈ کے طور پر ایک کا استعمال کرتے ہوئے ڈرل کیا جانا چاہیے۔ کے ایک ٹکڑے میں دو سوراخ ڈرل پارٹ Gاور دوسرے Gمیں ایک سوراخ۔ (mm 1) "3/8بولٹ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو ایک گائیڈ کے طور پر ایک ساتھ پن کریں تاکہ بقیہ Gمیں دوسرا سوراخ ڈرل کیا جا سکے۔ زیادہ سے زیادہ طاقت کے لیے دانے کے پار ڈرل کریں۔

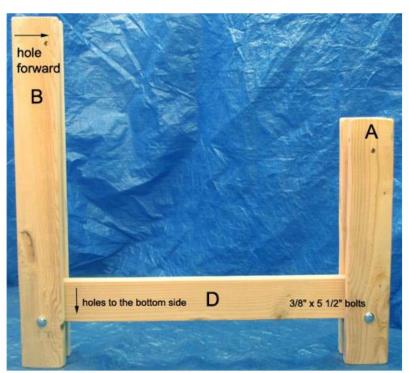


10) "3/8 (2)ملی میٹر) 140) "5½ xملی میٹر) بولٹ کا استعمال کرتے ہوئے .7بولٹ ٹانگیں Aاور Bسے حصہ Dتک۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے نیچے کی طرف سوراخوں کو تلاش کرنے کے لیے حصہ Dکو پوزیشن میں رکھیں۔ حتمی اسمبلی مکمل ہونے تک تمام بولٹس کو ہاتھ سے سخت کریں۔

نٹ

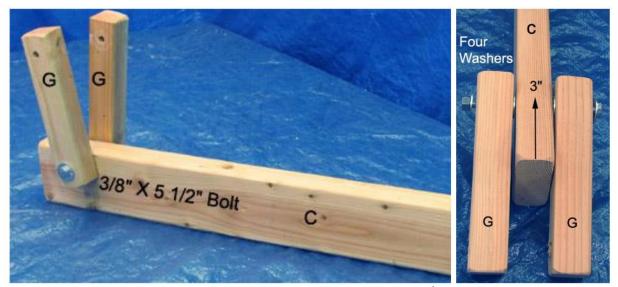

.8بازوؤں کو ۖ Gسے کجمع کریں جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ 10) "3/8ملی میٹر) 140) "5½ ملی میٹر) بولٹ، -4واشر اور ایک

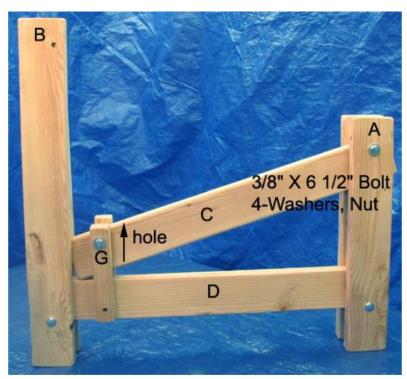


10) "3/8 .9ملی میٹر) 170) "4⁄8 ملی میٹر) بولٹ، -4واشر اور استعمال کرتے ہوئے CGاسمبلی کو پارٹ Aسے جوڑیں۔ ایک نٹ جیسا کہ دکھایا گیا ہے اوپر کی طرف حصہ Gکے سوراخ کو تلاش کرنے کے لیے حصہ Cکی پوزیشن رکھیں۔



۔10حصہ عکو ٹانگ 8سے (170 mm) x 6½" (170 mm) x 6½" (استعمال کرتے ہوئے جوڑیں۔




۔11حصہ ککو اٹھائیں اور 10) "8/8ملی میٹر) 140) "x 5½ ملی میٹر) بولٹ، -4واشرز کا استعمال کرتے ہوئے Eہینڈل سے جڑیں اور ایک نٹ.

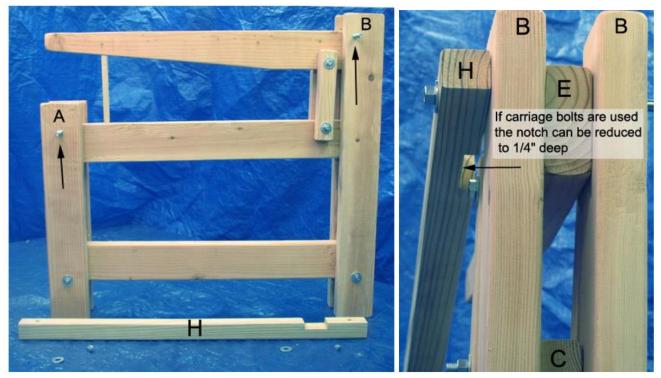




۔12حصہ Hکو ٹانگوں کے Aاور Bمیں موجود بولٹ سے جوڑیں۔ یقینی بنائیں کہ نشان کے نیچے حصہ Gکے لیے بولٹ ہیڈ اینڈ کے ساتھ نصب ہے نہ کہ نٹ اینڈ کے ساتھ۔ حصہ Hدونوں طرف نصب کیا جا سکتا ہے اس پر منحصر ہے کہ آپریٹرز دائیں ہاتھ والے ہیں یا بائیں ہاتھ والے۔ (دائیں ہاتھ کا ورژن دکھایا گیا ہے)

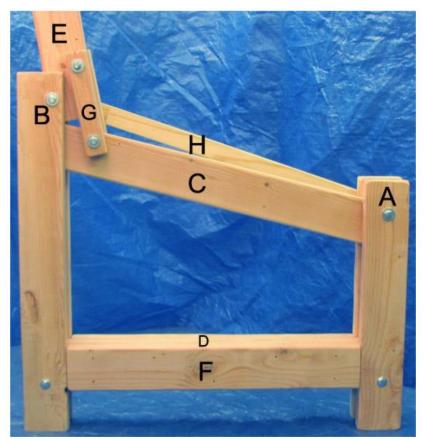

.13ہینڈل ای کو اس پوزیشن پر کھلنا چاہیے۔

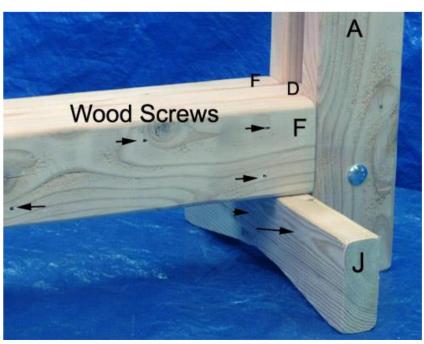


65) "£4. 2½ میٹر) لکڑی کے پیچ یا 75) "3ملی میٹر) ناخن کا استعمال کرتے ہوئے حصہ F, F & J منسلک کریں۔





.15اگر آپ وزن اور لکڑی کے استعمال کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو حصوں میں سے ایک کو ختم کر سکتے ہیں "F" اور ۶۲و حصہ Dکے اوپری حصے سے منسلک کریں جیسا کہ اوپر دکھایا گیا ہے۔ یہ ۶اور ککے درمیان کھلنے کو 89 "½ 1ملی میٹر تک کم کر دے گا۔ اگر آپ کو Fاور ککے درمیان "½ 7کھلنے کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، تو B & گاناگوں کی لمبائی 89 "½1ملی میٹر تک بڑھائیں۔

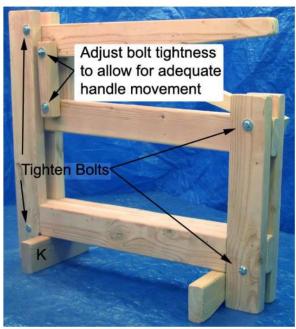

.16پارٹ Gکے لیے بولٹ کی تنگی کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہینڈل کی مناسب حرکت ہو سکے۔ مکمل طور پر دیگر چار بولٹ کو سخت کریں. حصہ Kکو اضافی استحکام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر پریس مٹی میں یا aپر سیٹ کرتا ہے۔ پتھریلی سطح.


.17اگر دستیاب ہو تو، پریس کو پانی سے بچنے والے فنش جیسے پینٹ، پولی یوریتھین، استعمال شدہ موٹر آئل، سور کی چربی یا چکنائی کے ساتھ کوٹ کریں۔ اگر فنش محدود سپلائی میں ہے تو بہتر ہے کہ کم از کم حصوں D، F، J اور ٹانگوں کے نیچے والے حصے Aاور Bکو کوٹ کریں۔

> جب موٹر آئل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پہلی کوٹ کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لکڑی کو تیل جذب کرنے کا وقت دیں۔ پھر باقاعدہ مضبوط تیل کا استعمال کرتے ہوئے دوسرا کوٹ لگائیں۔

مائیکرو کمپاؤنڈ لیور پریس (نوچ ورژن)




میٹریل کٹ آؤٹ ڈایاگرام (نوچ ورژن)

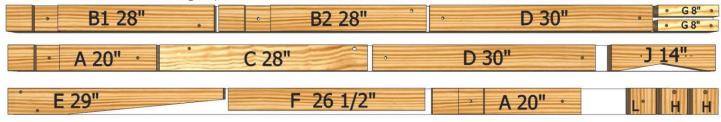

• B1 711 mm .	• B2 711 n	nm °	D 762 mm	• 203 mm•
• A 508 mm	C 711 mm	٥	D 762 mm •	J 355 mm
. E 736 mm	F 673 mm		A 508 mm	89 mm each

	1		<u> </u>		
	لمبائی	≤PART PCS	اسٹاک کا سائز	تفصيل	تفصیلات اور سوراخ کے مقامات کے لیے ڈرائنگ دیکھیں
اے	2	"20 508ملی میٹر	"1½" X 3½ 38ملى ميثر 89 ×ملى ميثر	اگلی ٹانگیں	"3/8سوراخ، "½2اوپر سے اور "½3نیچے سے، اسٹاک پر مرکز۔ نوچ "½3چوڑا "½3 اختتام سے شروع ہوتا ہے۔ 10ملی میٹر سوراخ، اوپر سے 65ملی میٹر اور نیچے سے 135ملی میٹر ، اسٹاک پر مرکز۔ نوچ 89ملی میٹر چوڑا اختتام سے 89ملی میٹر شروع ہوتا ہے ۔
	B1 B 2	28" 711ملى ميٹر	1½" X 3½" 38ملى ميٹر 89 ×ملى ميٹر	پچھلى ٹانگيں۔	"3/8سوراخ، "4/5نیچے سے، اسٹاک پر مرکز، اور "8/8سوراخ "2اوپر سے، "¾سامنے کے چہرے سے۔ مخالف کنارے پر اوپر کے سوراخوں کو نوٹ کریں۔ 10ملی میٹر سوراخ، نیچے سے 135ملی میٹر ، اسٹاک پر مرکز اور 10ملی میٹر، اوپر سے سوراخ 50ملی میٹر ، سامنے کے چہرے سے 20ملی میٹر ۔ نوچ 89ملی میٹر چوڑا اختتام سے 89ملی میٹر شروع ہوتا ہے ۔
سی	1	28" 711ملى ميٹر	"1½" X 3½ 13ملى ميثر 89 ×ملى ميثر	ليور بازو	"3/8سوراخ، "5بائیں طرف سے اور " ³ 4 1دائیں طرف سے، "½اوپر سے۔ اگر دستیاب ہو تو سخت لکڑی استعمال کر سکتے ہیں۔ 10ملی میٹر سوراخ، بائیں طرف سے 75ملی میٹر اور دائیں طرف سے 45ملی میٹر ، اوپر سے 13ملی میٹر۔
ڈی	2	30" 762ملى ميٹر	1½" X 3½" 38ملی میٹر 89 xملی میٹر	بیم سائیڈز	"3/8سوراخ، ہر سرے سے ، "¾ 1اسٹاک پر مرکوز 10ملی میٹر سوراخ، ہر سرے سے 44.5ملی میٹر ، اسٹاک پر مرکز
ای	1	" 29 736ملى ميٹر	"1½" X 3½" 38ملى ميٹر 89 ×ملى ميٹر	بينڈل	"3/8سوراخ، "¾ 1بائیں سے، "½اوپر سے اور "4بائیں سے، "½نیچے سے۔ "9سے شروع ہونے والے "½1تک ٹیپر 10ملی میٹر سوراخ، بائیں سے 45ملی میٹر ، اوپر سے 13ملی میٹر اور بائیں سے 100 ملی میٹر ، نیچے سے 13ملی میٹر ۔ 38تک ٹیپر 228ملہ میٹر سے شروع ہونے والی ملی میٹر۔
- No.	1	26 ½" 673ملى ميٹر	1½" X 3" 38ملى ميٹر 76 xملى ميٹر	بیم بیس	ناخن یا پیچ کے ساتھ باندھیں (اسکرو تجویز کردہ)
جی	2	8" 203ملى ميٹر	"1½" X 1½" 1½" X 1½	اسلحہ	"3/8سوراخ، "1ہر سرے سے اسٹاک پر مرکوز۔ پوزیشن اناج کے خلاف ہو، اناج کے ساتھ نہیں۔ 10ملی میٹر سوراخ، ہر ایک سرے سے 25ملی میٹر اسٹاک پر مرکز۔ "3/8 سوراخ، "½اوپر سے اسٹاک پر مرکوز
ايج	2	3½" 89ملى ميٹر	1½" X 3½" 1½" X ملى ميٹر 89 ملى ميٹر	Spacers	مورہ، حشویر سے سندے پر مرکز 10ملی میٹر سوراخ، ا وبر سے 13ملی میٹر اسٹاک پر مرکز
ટ	1	14" 355ملى ميٹر	"X 3½" X 3½" 38ملى ميٹر 89 xملى ميٹر	پاؤں	نشان ہر سرے سے "1سے شروع ہو <mark>تا</mark> ہے، "1گہرا نشان ہر سرے سے 25ملی میٹر شروع ہوتا ہے، 25ملی میٹر گہرا
ایل	1	3½" 89ملى ميٹر	"1½" X 3½" 38ملى ميٹر 89 xملى ميٹر	سپیسر	"3/8سوراخ، "½اوپر سے اسٹاک پر مرکوز 10ملی میٹر سوراخ، او بر سے 1 3م لی میٹر اسٹاک پر مرکز
	3	5½" 140ملى ميٹر	3/8"	ہیکس بولٹ	"% 3/8" x 5 ½بیکس یا کیریج بولٹ/نٹ (بلڈرز' انتخاب)
	1	6½" 165ملى ميٹر	3/8" 10ملی میٹر	ہیکس بولٹ	"x 6½" x 6½" انتخاب) ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پر "%6ہیکس بولٹ دستیاب نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ "46کپریج ہولٹ دستیاب ہو۔ "گ6کپریج ہولٹ دستیاب ہو۔
	2	8" 203ملی میٹر	3/8" 10ملى ميٹر	ہیکس بولٹ	"8 × "8/8ہیکس یا کیریج بولٹ/نٹ (بلڈرز کی پسند)
	20		3/8" 10ملى ميٹر	واشر	ہر حرکت پذیر جوائنٹ کے لیے چار واشر استعمال کریں۔ (اندر اور باہر)
	10	" <mark>2½</mark> 63.5ملى ميٹر	#10	فاسٹنرز	لکڑی کے پیچ "½2لمیے ہیں۔

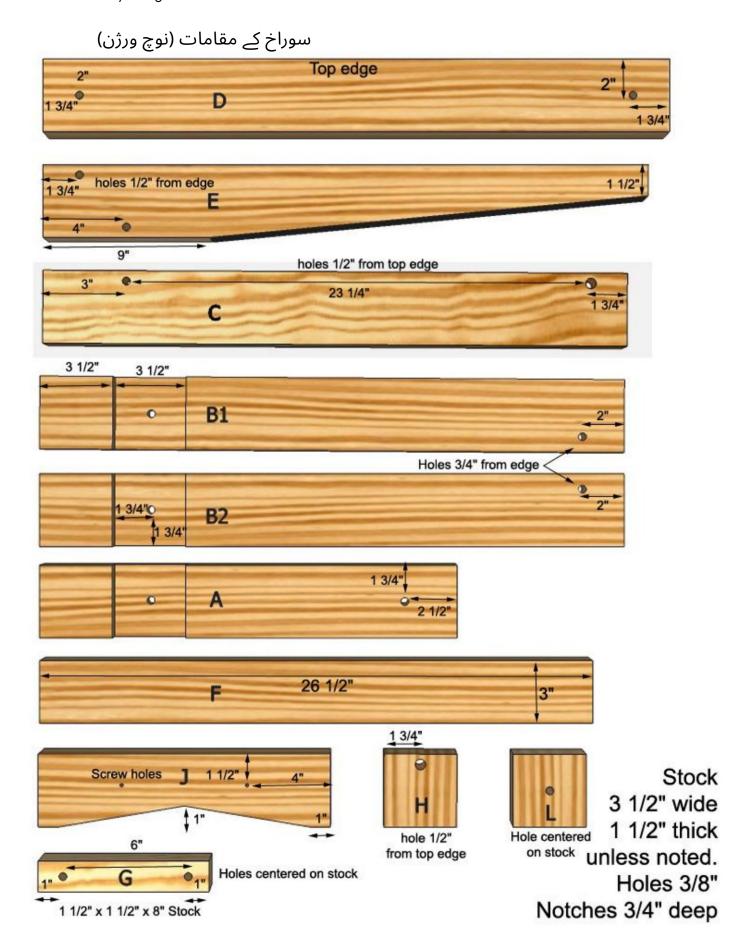

تعمیر اور اسمبلی (نشان ورژن)

.1اگر ممکن ہو تو سیدھا اناج اور چند گرہوں والی لکڑی کا انتخاب کریں۔ اگر سخت لکڑی بہت زیادہ اور سستی ہے تو حصہ C کے لیے سخت لکڑی کا استعمال کریں، ورنہ نرم لکڑی ٹھیک رہے گی۔

۔2لکڑی کے موثر استعمال کے لیے کٹ آؤٹ ڈایاگرام کا استعمال کرتے ہوئے پرزوں کی فہرست کے مطابق مواد کاٹیں۔

.3کرچوں کو ہٹانے کے لیے ریت اور ہموار کنارے۔

10) "4.8 .4ملی میٹر) بولٹ کے سوراخوں کو ہر طول و عرض والے حصوں کے خاکے میں ڈرل کریں۔


.5حصوں Aاور Bکے نچلے حصے میں سوراخ نیچے سے 100) "4ملی میٹر) ہیں اور مرکز پر ہیں

اسٹاک . حصہ Aمیں ایک سوراخ کو درست طریقے سے ڈرل کریں اور دوسرے Aاور دو Bکو ڈرل کرنے کے لیے اسے گائیڈ کے طور پر استعمال کریں۔ ضرورت کے مطابق کلیمپ کریں۔


.6حصوں A، Bاور Dمیں نشانات کو درست طریقے سے کاٹیں جیسا کہ طول و عرض کے خاکے میں دکھایا گیا ہے۔ ایک تنگ جوائنٹ کو تیار کرنے پر توجہ دینے سے پریس آپریشن میں اضافہ ہوگا۔



.7پارٹ جی کو ایک حصے کو دوسرے کے لیے گائیڈ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ڈرل کیا جانا چاہیے۔ ایک حصے میں دو سوراخوں کو ڈرل کریں۔ Gاور دوسرے Gمیں ایک سوراخ۔ (10 mm) "8/8بولٹ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ پن کرنے کے لیے ایک گائیڈ کے طور پر باقی Gمیں دوسرا سوراخ ڈرل کریں۔ زیادہ سے زیادہ طاقت کے لیے دانے کے پار ڈرل کریں۔

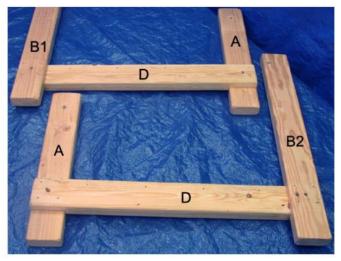

.8ٹانگیں B1، اور B2ڈالیں اور حصہ Dکے لیے نشان میں داخل کریں جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔

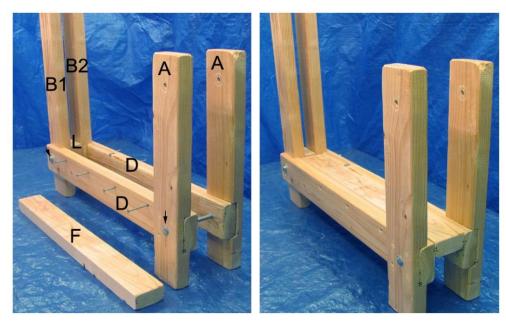

.9دونوں اسمبلیوں کو سیدھا کھڑا کریں جیسا کہ دکھایا گیا ہے۔ ایک 10) "8/8ملی میٹر) 165) "6½ ملی میٹر) بولٹ 81کے ذریعے، اسپیسر ۔اکے ذریعے اور 28میں داخل کریں۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے Aسرے کے ذریعے 10) "8/8ملی میٹر) (200 "8 مملی میٹر) بولٹ داخل کریں۔ 65) "24ملی میٹر) لکڑی کے پیچ کا استعمال کرتے ہوئے پلیٹ Fکو دو طرفہ ریلوں کے درمیان ،Dسطح اور محفوظ رکھیں۔ حتمی اسمبلی مکمل ہونے تک تمام بولٹس کو ہاتھ سے سخت کریں۔



۔10جیسا کہ 10) "8/2ملی میٹر) 140) "5½ xملی میٹر) بولٹ، -4واشر اور ایک کا استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے G سے C ہمع کریں۔ • ھ



10) "3/8 .11ملی میٹر) 200) "8 xملی میٹر) بولٹ، 4واشرز اور ایک کا استعمال کرتے ہوئے CGاسمبلی کو پارٹ Aسے جوڑیں۔ نٹ حصہ جی کے سوراخوں کو اوپر کی طرف تلاش کرنے کے لیے حصہ Cکو پوزیشن میں رکھیں۔



.12بینڈل عکو ٹانگ Bسے 10) "8/8ملی میٹر) 140) "5½ ملی میٹر) بولٹ، -4واشر اور ایک نٹ کا استعمال کرتے ہوئے جوڑیں۔




۔13حصہ ککو اٹھائیں اور ""X 5 اسm) x 5٪ بولٹ، -4واشر اور ایک نٹ کا استعمال کرتے ہوئے عکو ہینڈل سے جوڑیں۔



.14ہینڈل ای کو اس پوزیشن پر کھلنا چاہیے۔



"½15.2 کے پیچ یا "3کیلوں کا استعمال کرتے ہوئے اکو جوڑیں۔

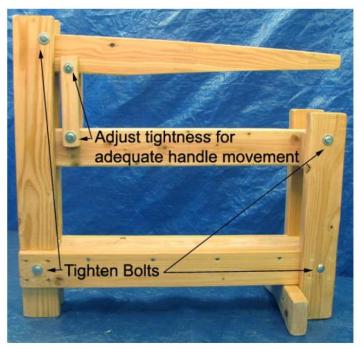

.16پارٹ 6کے لیے بولٹ کی تنگی کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ہینڈل کی مناسب حرکت ہو سکے۔ دوسرے چار بولٹ کو مکمل طور پر سخت کریں۔

.17اگر دستیاب ہو تو، پریس کو پانی سے بچنے والے فنش جیسے پینٹ، پولی یوریتھین، استعمال شدہ موٹر آئل، سور کی چربی یا چکنائی کے ساتھ کوٹ کریں۔ اگر فنش محدود سپلائی میں ہے تو بہتر ہے کہ کم از کم حصوں D، F، Jاور ٹانگوں کے نیچے والے حصے Aاور Bکو کوٹ کریں۔

جب موٹر آئل استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پہلی کوٹ کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لکڑی کو تیل جذب کرنے کا وقت دیں پھر باقاعدہ مضبوط تیل کا استعمال کرتے ہوئے دوسرا کوٹ لگائیں۔